

成都空港新城 220 千伏输变电工程

# 水土保持监测季度报告表

(2025 年第 2 季度)

四川电力设计咨询有限责任公司  
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

## 目录

<b>1 项目及水土保持工作概况 .....</b>	<b>1</b>
1.1 项目概况 .....	1
1.2 本季度水土保持监测工作概述 .....	2
<b>2 主体工程进展情况.....</b>	<b>4</b>
<b>3 水土保持监测.....</b>	<b>5</b>
3.1 监测分区 .....	5
3.2 监测内容和方法 .....	5
<b>4 结论及建议.....</b>	<b>11</b>
4.1 结论 .....	13
4.2 存在问题及完善建议 .....	14
4.3 本项目后期监测工作安排 .....	15

生产建设项目水土保持季度报告表

监测时段: 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

项目名称		成都空港新城 220 千伏输变电工程					
建设单位联系人及电话	罗锋	监测项目负责人(签字): 	 生产建设单位(盖章): 2025 年 6 月 30 日				
	18608005928						
填表人及电话	岳成	2025 年 6 月 30 日					
	19934433221						
主体工程进度		截止 2025 年 6 月末: 变电工程: 变电站已基本完工, 正在进行消缺工作; 线路工程: 基础开挖累计完成 80 基, 本季度新增 2 基; 基础浇筑累计完成 80 基, 本季度新增 2 基; 组塔完成 80 基, 本季度新增 19 基; 电缆沟施工完成 395m, 本季度新增 315m; 架空线路架线完成 2×1.5km+22.5km, 完成比例 95%; 电缆敷设完成 19.026km, 完成比例 80%					
指标							
扰动地表面积 (hm <sup>2</sup> )	合计		设计总量	本季度新增	累计		
	变电站站区		13.75	1.07	11.70		
	施工生产生活区		0.92		0.90		
	间隔扩建工程区		0.35				
	塔基及塔基临时占地区		0.01	0.01	0.01		
	牵张场区		6.98	0.30	6.25		
	施工道路区		0.80	0.29	0.29		
	电缆通道工程区		3.97		3.66		
取土场数量 (个)		0.72	0.47	0.59			
弃土场数量 (个)		0					
弃土量 (万 m <sup>3</sup> )	合计		2.37	0.01	1.80		
	渣土防护率 (%)		94	98	98		
水土保持工程进度	变电站站区	工程措施	雨水管	m	1370		1370
			排水沟	m	355		355
			土地整治	hm <sup>2</sup>	0.35		
			表土回覆	m <sup>3</sup>	423		
			透水混凝土	m <sup>2</sup>		2250	2250
		植物措施	铺设草皮	m <sup>2</sup>	2250		
	栽植爬山虎		株	110			
	撒播草籽		hm <sup>2</sup>	0.12	0.01	0.11	
	临时措施	临时排水沟	m	370		220	
		临时沉沙池	座	2	1	1	
		洗车场地	座			1	
		防雨布遮盖	m <sup>2</sup>	3500		4500	
施工生产生活区	工程措施	表土剥离	m <sup>3</sup>	1400			

	生活区		土地整治	hm <sup>2</sup>	0.35		
			表土回覆	m <sup>3</sup>	977		
		临时措施	临时排水沟	m	240		
			临时沉沙池	座	1		
			防雨布遮盖	m <sup>2</sup>	1200		
			土袋拦挡	m <sup>3</sup>	84		
	间隔扩建工程区	工程措施	表土剥离	m <sup>3</sup>	9	9	9
			土地整治	hm <sup>2</sup>	0.003	0.003	0
			表土回覆	m <sup>3</sup>	9	9	9
			碎石铺装	m <sup>2</sup>	100	100	100
		植物措施	铺设草皮	m <sup>2</sup>	30	30	30
	临时措施	防雨布遮盖	m <sup>2</sup>	300	100	100	
	塔基及塔基临时占地区	工程措施	表土剥离	m <sup>3</sup>	3325	125	3004
			土地整治	hm <sup>2</sup>	6.76	0.63	6.18
			表土回覆	m <sup>3</sup>	3325	125	3004
			浆砌石排水沟	m <sup>3</sup>	50		
		植物措施	铺设草皮	m <sup>2</sup>	930		
			撒播灌草	hm <sup>2</sup>	2.17	1.64	2.32
		临时措施	钢板铺垫	m <sup>2</sup>	2000	200	200
			泥浆沉淀池	座	10	2	2
			土袋拦挡	m <sup>3</sup>	284	59	327
	防雨布遮盖		m <sup>2</sup>	8700	400	10500	
	牵张场区	工程措施	土地整治	hm <sup>2</sup>	0.8	0.29	0.29
		植物措施	撒播灌草	hm <sup>2</sup>	0.36		
		临时措施	钢板铺垫	m <sup>2</sup>	1000	1600	1600
	施工道路区	工程措施	土地整治	hm <sup>2</sup>	3.97		0.00
		植物措施	撒播灌草	hm <sup>2</sup>	1.05		0.00
临时措施		钢板铺垫	m <sup>2</sup>	2400	600	2580	
电缆通道工程区	工程措施	表土剥离	m <sup>3</sup>	1190	710	970	
		土地整治	hm <sup>2</sup>	0.71	0.59	0.59	
		表土回覆	m <sup>3</sup>	1190	970	970	
		透水铺装	m <sup>2</sup>	330	330	330	
	植物措施	绿化带恢复	m <sup>2</sup>	1750	1750	1750	
		撒播灌草	hm <sup>2</sup>	0.18	0.15	0.15	
	临时措施	土袋拦挡	m <sup>3</sup>	510	432	432	
		防雨布遮盖	m <sup>2</sup>	4800	3000	4000	
水土流失影响因子	降雨量 (mm)			4月: 简阳市 138mm 5月: 简阳市 66.2mm 6月: 简阳市 456mm			
	最大 24 小时降雨量 (mm)			4月: 简阳市 66mm 5月: 简阳市 54.8mm 6月: 简阳市 159mm			
	最大风速 (m/s)			4月: 简阳市 5.9m/s			

		5 月: 简阳市 5.3m/s 6 月: 简阳市 7.4m/s		
土壤流失量		土壤流失量 (t)	16.3	75.1
		潜在土壤流失量 (t)	无	
水土流失灾害事件	无			
监测工作开展情况	本季度进行了水土保持巡查监测, 重点对变电站站区、间隔扩建区、塔基及塔基临时占地地区、施工道路区、电缆区、牵张场区的扰动面积、土石方量、水土保持措施实施情况进行了监测。			
存在问题与建议	经 2025 年第 2 季度现场监测, 项目线路工程组塔架线完成后, 塔基周边和施工道路临时占地绿化措施实施效果不明显, 建议对线路工程所有塔位、施工道路和牵张场逐一落实养护工作, 尽快恢复植被。变电站边坡撒草绿化后生长状况较差, 建议对变电站周边边坡植草绿化。			

# 1 项目及水土保持工作概况

## 1.1 项目概况

项目名称：成都空港新城 220 千伏输变电工程。

建设单位：国网四川省电力公司成都供电公司。

建设地点：成都简阳市、东部新区、资阳雁江区。

建设性质：新建。

项目组成：成都空港新城 220 千伏输变电工程包括成都空港新城 220 千伏变电站新建工程、资阳 500kV 变电站 220kV 间隔扩建工程、海鸣 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程、资阳-海鸣一二回  $\pi$  入空港新城 220kV 线路工程等 4 个单项工程。海鸣-空港双回线路塔基编号为 A1~A3、B1~B3、C1~C3，资阳-空港双回线路塔基编号为 E1~E35、D1~D39。

投资规模：工程总投资 37610 万元，其中土建投资 7248 万元。

工程占地：总占地面积为 13.75hm<sup>2</sup>，永久占地 2.07hm<sup>2</sup>，临时占地 11.68hm<sup>2</sup>。

土石方工程量：总挖方为 6.90 万 m<sup>3</sup>，填方为 4.53 万 m<sup>3</sup>，余方 2.37 万 m<sup>3</sup>，余方折合松方 3.15 万 m<sup>3</sup>。变电站余方 2.06 万 m<sup>3</sup>（松方）和电缆余方 0.65 万 m<sup>3</sup>（松方）运往东部新区智慧科技产业园及基础设施项目用于地下室侧壁及顶板回填利用，间隔扩建和线路工程余方 0.44 万 m<sup>3</sup>（松方）在塔基永久占地内平铺处理。

建设工期：计划于 2023 年 9 月开工，预计完工时间 2024 年 12 月，总工期 16 个月；项目实际于 2024 年 3 月开工，计划 2025 年 7 月完工。

表 1-1 成都空港新城 220 千伏输变电工程主要特性表

项目名称	成都空港新城 220 千伏输变电工程		
工程等级	220kV		
工程性质	新建工程		
建设地点	成都简阳市、东部新区、资阳雁江区		
建设单位	国网四川省电力公司成都供电公司		
工程投资	静态总投资(万元)	37610	土建投资(万元) 7248
建设工期	实际于 2024 年 3 月开工, 计划 2025 年 7 月完工		
建设规模	成都空港新城 220kV 变电站新建工程	主变压器: 最终 3×240MVA; 本期 2×240MVA; 220kV 出线: 最终 10 回, 本期 8 回(2 回至 500kV 资阳变电站, 2 回至 220kV 海鸣变电站, 备用 2 回至绛溪北 220kV 变电站, 备用 2 回至电信 IDC), 预留 2 回; 110kV 出线: 最终 16 回, 本期 10 回(丹山 1 回, 绛溪河 1 回, 草池 1 回, 十里坝 1 回, 备用医学城 2 回, 备用空港工业区 1 回, 备用航空科创园 1 回, 备用龙马湖 2 回), 预留 6 回(2 回西向出线, 4 回东向出线); 10kV 出线: 最终 36 回, 本期 24 回; 10kV 无功补偿: 1) 低压并联电容补偿: 最终 3×2×8MVar, 本期 2×2×8MVar; 2) 低压并联电抗补偿: 最终 3×(2×10+6)MVar, 本期 2×(2×10+6)MVar; 3) 10kV 消弧线圈装置: 最终 2×(1000+630)kVA, 本期 2×(1000+630)kVA。	
	资阳 500kV 变电站 220kV 间隔扩建工程	1) 新建设备支架及基础 2 组, 每组四根支架, 离地高 3.0m; 2) 土建带电施工安全防护栏, 长度 230m; 3) 恢复原绿化地坪 30m <sup>2</sup> 。	
	海鸣 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程	1) 新建电抗器基础及油坑 1 座, 油坑尺寸为 9000×8500mm; 2) 新建控制柜基础 2 座, 现浇混凝土; 3) 新建隔离开关基础 1 座, 现浇混凝土; 4) 新建 800×800mm 电缆沟 5m, 砖砌电缆沟; 5) 新建电抗器构架及基础 2 组, 每组两根构架, 高 14m, 跨度分别为 13m、15m; 6) 新建电抗器进线构架及基础 1 组, 每组两根构架, 高 14m, 跨度 13m; 7) 新建防火墙一座, 高 9.0m, 宽 12.5m; 8) 新建电压互感器支架及基础 2 座, 支架离地高 3.0m; 9) 新建事故排油检查井 2 座; 10) 新建成品消防器材柜及消防砂箱一座; 11) 新建操作小道 2m; 12) 新建隔声屏障 185m <sup>2</sup> ; 13) 新建隔声屏障支架及基础 32 座; 14) 破坏恢复电子围栏 250m。	
	资阳-海鸣一二回 π 入空港新城 220kV 线路工程	1) 海鸣-空港 220kV 新建线路工程: 线路路径总长 2×2.800km, 新建架空 2×1.036km+新建电缆 2×1.764km, 线路途经东部新区三岔街道, 共布设塔基 6 基, 新建电缆沟 0.974km, 利用市政电缆通道 0.790km。 2) 资阳-空港 220kV 新建线路工程: 资阳-空港一线路径总长 48.050km, 其中需新建电缆路径长度约 16.950km, 新建双回架空路径长度约 0.447km, 新建单回架空线路路径长度约 11.337km, 增容改造架空线路路径长约 1.430km, 利旧架空线路路径长约 17.400km, 共布设塔基 39 基(其中新建 36 基, 利旧 3 基)。资阳-空港二线路径总长约 47.050km, 其中需新建电缆路径长度约 1.950km, 需利旧电缆路径长度约 15.000km, 新建双回架空路径长度约 0.447km, 新建单回架空线路路径长度约 10.746km, 增容改造架空线路路径长约 1.430km, 利旧架空线路路径长约 17.400km; 布设塔基 38 基, 新建电缆沟 0.184km。	

## 1.2 本季度水土保持监测工作概述

2025 年 6 月 25 日，分别收集了施工、监理、业主的水土保持措施进度表和水土保持数据表，根据现场巡查，对各单位上报的水土保持措施数量及进度进行了核算。

2025 年 6 月 27 日，采用现场调查对变电站进行了监测分析，同时对已开工建设的 40 基铁塔施工现场进行了调查。

## 2 主体工程进展情况

建设管理单位：国网四川省电力公司成都供电公司

设计单位：四川锦能电力设计有限公司

施工监理：四川东祥工程项目管理有限责任公司

施工单位：四川宏业电力集团有限公司

本工程于 2024 年 3 月开工，截止 2025 年 6 月底，本工程施工进度详述如下：

### (1) 变电站新建工程

①施工生产生活区：布置在变电站红线内，未新增临时占地；

②变电站主体：变电站已基本完工，正在进行消缺工作。

### (2) 线路工程

线路工程于 2024 年 5 月 24 日开工建设，目前基础开挖累计完成 80 基，本季度新增 2 基；基础浇筑累计完成 80 基，本季度新增 2 基；组塔完成 80 基，本季度新增 19 基；电缆沟施工完成 395m，本季度新增 315m；架空线路架线完成  $2 \times 1.5\text{km} + 22.5\text{km}$ ，完成比例 95%；电缆敷设完成 19.026km，完成比例 80%。

### 3 水土保持监测

#### 3.1 监测分区

本项目监测分为 7 个监测分区，分别为变电站站区、施工生产生活区、间隔扩建工程区、塔基及塔基临时占地区、施工道路区、牵张场区和电缆通道工程区。

本季度主要对变电站站区、间隔扩建工程区、塔基及塔基临时占地区、施工道路区、牵张场区和电缆通道工程区进行了监测。

#### 3.2 监测内容和方法

##### 3.2.1 监测内容

本工程水土保持监测内容包括扰动土地情况监测、弃土(石、渣)情况监测、水土流失情况监测、水土保持措施监测、水土流失灾害事件。

##### 3.2.2 监测方法及监测结果

###### 3.2.2.1 扰动土地情况监测

###### (1)变电站站区

经现场调查，变电站新建工程的施工临建区域全部设置在征地范围内，经现场量测，2025 年第 2 季度未新增扰动面积。

###### (2)塔基及塔基临时占地区

2025 年 4 月~2025 年 6 月，本工程基础开挖 2 基、浇筑完成 2 基，我公司水土保持技术人员采用现场实地量测的方式监测塔基施工区扰动范围。

根据施工资料和现场测量，2025 年第 2 季度(总第 5 期)，施工塔基共计 2 基，B1 塔基扰动面积 1476m<sup>2</sup>、C2 塔基扰动面积 1487m<sup>2</sup>，本工程塔基及塔基临时占地区扰动面积为 0.30hm<sup>2</sup>。

###### (3)施工道路区

本季度新建 2 基塔基利用已有道路施工，未新增临时施工道路。

表 3-1 本季度塔基占地统计表

塔号	塔基扰动面积 (m <sup>2</sup> )	道路长度 (m)	道路占地 (m <sup>2</sup> )
B1	1476		
C2	1487		
合计	2963		

(4)施工生产生活区

施工生产生活区布置在变电站站内，未新增临时占地。

(5)间隔扩建工程区

本季度间隔扩建工程区新增占地 0.01hm<sup>2</sup>。

(6)牵张场区

本季度启用牵张场 8 处，新增占地面积共计 0.29hm<sup>2</sup>。

表 3-1 本季度牵张场占地统计表

牵张场编号	塔基扰动面积 (m <sup>2</sup> )
1#	328
2#	387
3#	412
4#	396
5#	335
6#	298
7#	346
8#	362
合计	2864

(7)电缆通道工程区

本季度电缆开挖 315m，占地 0.47hm<sup>2</sup>。

(8)扰动土地面积及土壤流失面积汇总

经统计，本项目 2025 年第 2 季度扰动土地总面积 1.07hm<sup>2</sup>；其中间隔扩建工程区扰动面积 0.01hm<sup>2</sup>；塔基及塔基临时占地区扰动土地面积 0.30hm<sup>2</sup>；牵张场区扰动土地面积 0.29hm<sup>2</sup>；电缆通道工程区扰动土地面积 0.47hm<sup>2</sup>。

表 3-2 扰动土地及土壤流失面积监测表

监测分区	扰动面积 (hm <sup>2</sup> )	
	本季度新增	累计
变电站站区		0.90
施工生产生活区		
间隔扩建工程区	0.01	0.01
塔基及塔基临时占地区	0.30	6.25
牵张场区	0.29	0.29
施工道路区		3.66
电缆通道工程区	0.47	0.59
小计	1.07	11.70

3.2.2.2 弃土（石、渣）情况监测

截止 2025 年第 2 季度，本工程施工产生土石方开挖约 2.46 万 m<sup>3</sup>，回填利用 0.66 万 m<sup>3</sup>，摊平处理 0.30 万 m<sup>3</sup>，1.50 万 m<sup>3</sup> 外运综合利用。

### 3.2.2.3 水土流失情况监测

#### (1) 监测点位布设

按照输变电工程建设特点以及施工中易产生新增水土流失的区域及项目区原有水土流失类型、强度等因素，按照工程水保方案要求结合实际工程情况设置变电站站区、塔基及塔基临时占地区和施工道路区为水土流失重点监测点位。

根据工程施工总体进度，本季度监测工作在变电站站区布置 1 处监测点，在间隔扩建工程区布置 1 处监测点，在塔基及施工场地区布设 4 处监测点，在施工道路区布设 3 处监测点、在电缆通道工程区布置 1 处监测点，在牵张场区布置 2 处监测点，监测布点见表 3-3。

表 3-3 2025 年第 2 季度本工程监测点位布置表

监测分区	监测点位置	数量(个)	监测方法	备注
变电站站区	站区东侧边坡	1	调查监测、实地量测、无人机遥感监测	
间隔扩建工程区	资阳 500kV 变电站间隔扩建	1		
塔基及施工场地区	E14、D18、D25、D34 塔位	4		
施工道路区	E19、D25 号、D32 塔位施工道路	3		
电缆通道工程区	电缆通道开挖区域	1		
牵张场区	D8、E35D36 附近牵张场	2		
合计		12		

#### (2) 土壤流失量监测

结合现场调查监测实际情况，根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL773-2018)推荐公式计算，结合现场调查，通过分析计算，本季度本工程水土流失量见表 3-4。

表 3-4 2025 年第 2 季度工程土壤流失量表

监测分区	扰动面积 (hm <sup>2</sup> )	水土流失面积 (hm <sup>2</sup> )	本季度土壤流失量 (t)	累计土壤流失量 (t)
变电站站区	0.90	0.11	0.2	6.0
施工生产生活区				0.0
间隔扩建工程区	0.01	0.01	0.0	0.0
塔基及塔基临时占地区	6.25	6.25	9.4	41.3
牵张场区	0.29	0.29	0.4	0.4
施工道路区	3.66	3.66	5.5	26.4
电缆通道工程区	0.59	0.59	0.9	0.9
合计	11.70	10.91	16.3	75.1

### 3.2.2.4 水土保持措施监测

根据监测组现场监测及查阅施工、监理等相关资料，目前实施的具体水土保持措施及工程量详见表 3-6。

表 3-6 2025 年第 2 季度水土保持措施实施情况


监测分区	措施类型	措施名称	单位	方案设计	本季度监测	总计
变电站站区	工程措施	雨水管	m	1370		1370
		排水沟	m	355		355
		土地整治	hm <sup>2</sup>	0.35		
		表土回覆	m <sup>3</sup>	423		
		透水混凝土	m <sup>2</sup>		2250	2250
	植物措施	铺设草皮	m <sup>2</sup>	2250		
		栽植爬山虎	株	110		
		撒播草籽	hm <sup>2</sup>	0.12	0.01	0.11
	临时措施	临时排水沟	m	370		220
		临时沉沙池	座	2	1	1
洗车场地		座			1	
防雨布遮盖		m <sup>2</sup>	3500		4500	
施工生产生活区	工程措施	表土剥离	m <sup>3</sup>	1400		
		土地整治	hm <sup>2</sup>	0.35		
		表土回覆	m <sup>3</sup>	977		
	临时措施	临时排水沟	m	240		
		临时沉沙池	座	1		
		防雨布遮盖	m <sup>2</sup>	1200		
间隔扩建工程区	工程措施	土袋拦挡	m <sup>3</sup>	84		
		表土剥离	m <sup>3</sup>	9	9	9
		土地整治	hm <sup>2</sup>	0.003	0.003	0
		表土回覆	m <sup>3</sup>	9	9	9
	植物措施	铺设草皮	m <sup>2</sup>	100	100	100







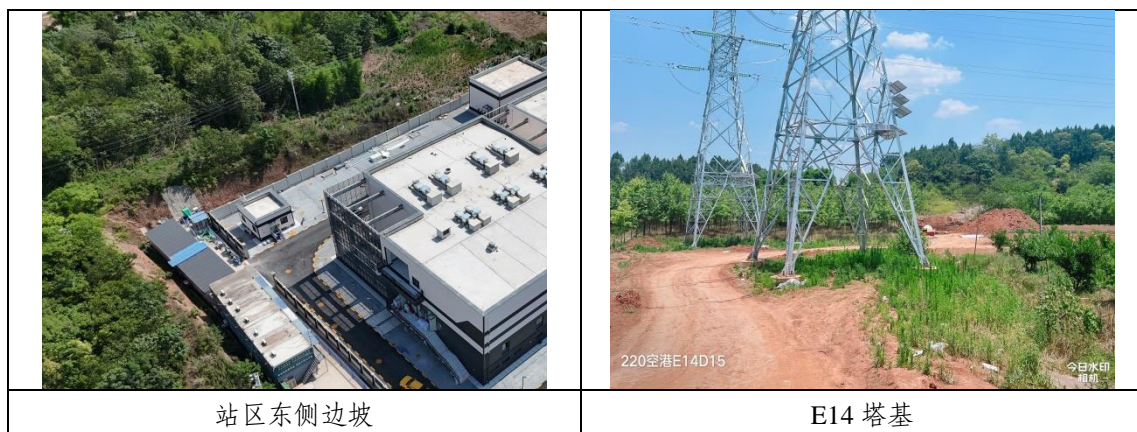

监测分区	措施类型	措施名称	单位	方案设计	本季度监测	总计
	临时措施	防雨布遮盖	m <sup>2</sup>	300	100	100
塔基及塔基临时占地区	工程措施	表土剥离	m <sup>3</sup>	3325	125	3004
		土地整治	hm <sup>2</sup>	6.76	0.63	6.18
		表土回覆	m <sup>3</sup>	3325	125	3004
		浆砌石排水沟	m <sup>3</sup>	50		
	植物措施	铺设草皮	m <sup>2</sup>	930		
		撒播灌草	hm <sup>2</sup>	2.17	1.64	2.32
	临时措施	钢板铺垫	m <sup>2</sup>	2000	200	200
		泥浆沉淀池	座	10	2	2
		土袋拦挡	m <sup>3</sup>	284	59	327
		防雨布遮盖	m <sup>2</sup>	8700	400	10500
牵张场区	工程措施	土地整治	hm <sup>2</sup>	0.8	0.29	0.29
	植物措施	撒播灌草	hm <sup>2</sup>	0.36		
	临时措施	钢板铺垫	m <sup>2</sup>	1000	1600	1600
施工道路区	工程措施	土地整治	hm <sup>2</sup>	3.97		0.00
	植物措施	撒播灌草	hm <sup>2</sup>	1.05		0.00
	临时措施	钢板铺垫	m <sup>2</sup>	2400	600	2580
电缆通道工程区	工程措施	表土剥离	m <sup>3</sup>	1190	710	970
		土地整治	hm <sup>2</sup>	0.71	0.59	0.59
		表土回覆	m <sup>3</sup>	1190	970	970
		透水铺装	m <sup>2</sup>	330	330	330
	植物措施	绿化带恢复	m <sup>2</sup>	1750	1750	1750
		撒播灌草	hm <sup>2</sup>	0.18	0.15	0.15
	临时措施	土袋拦挡	m <sup>3</sup>	510	432	432
		防雨布遮盖	m <sup>2</sup>	4800	3000	4000


### 3.2.2.5 水土流失灾害性事件

经向施工单位及项目区周边居民咨询和现场调查,本季度无水土流失灾害性事件。水土保持措施现场调查图片:


#### (1)监测点位照片





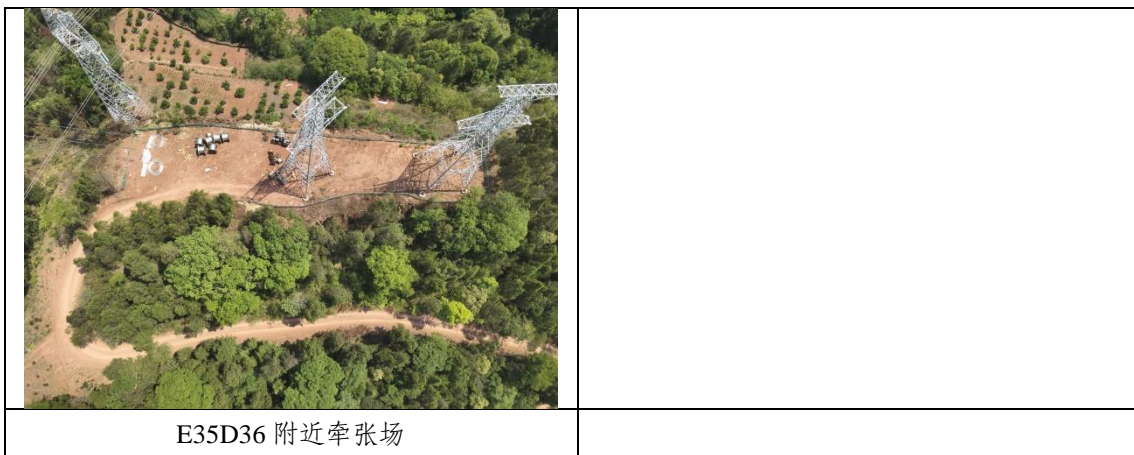

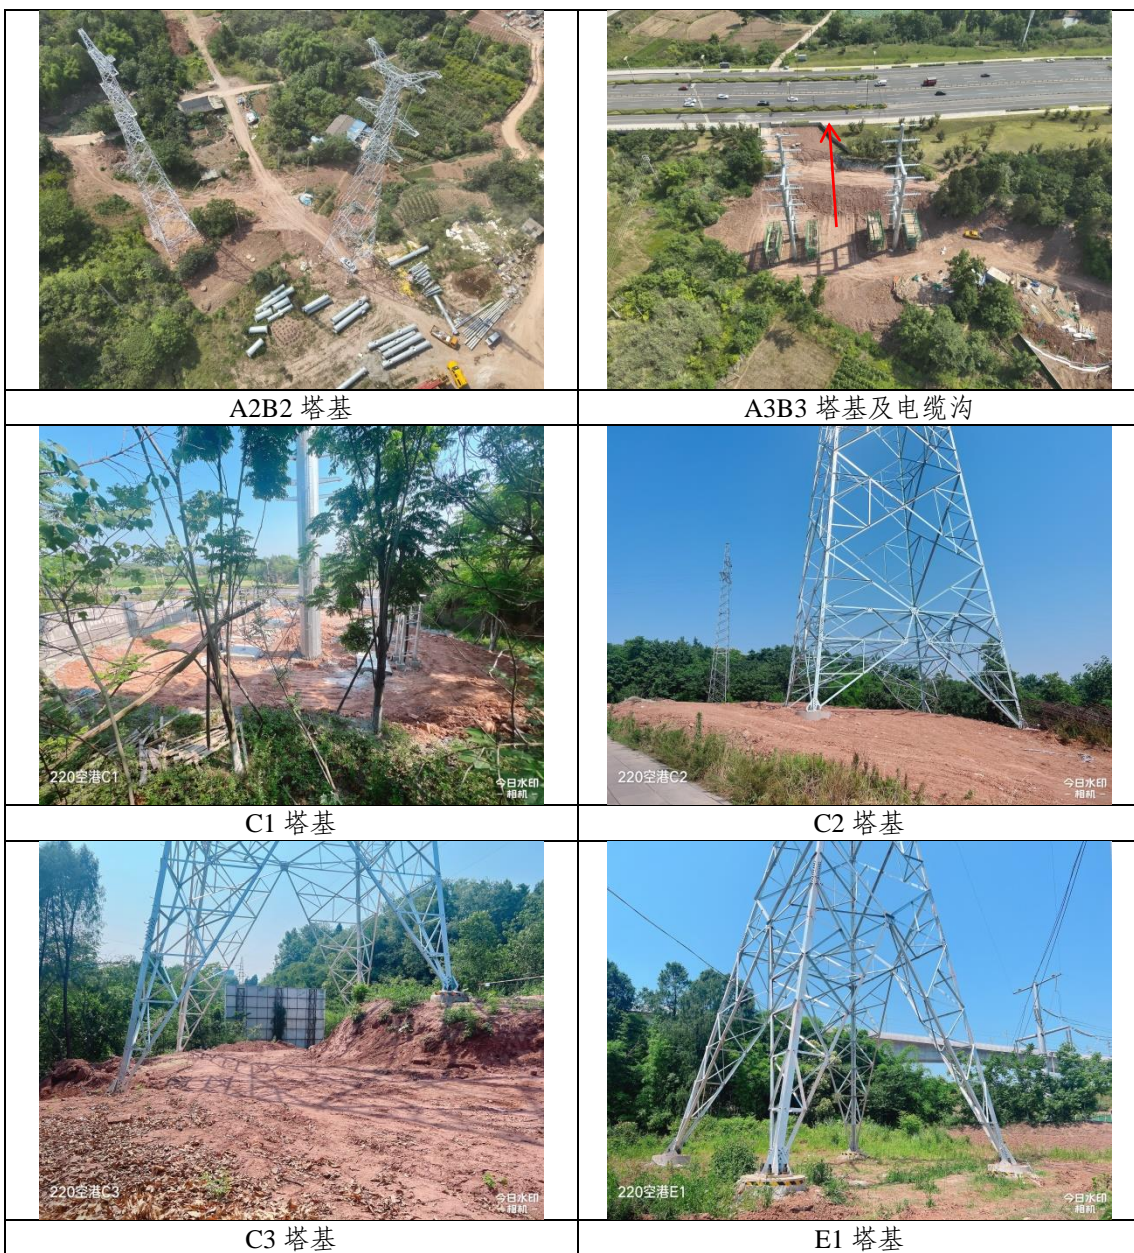



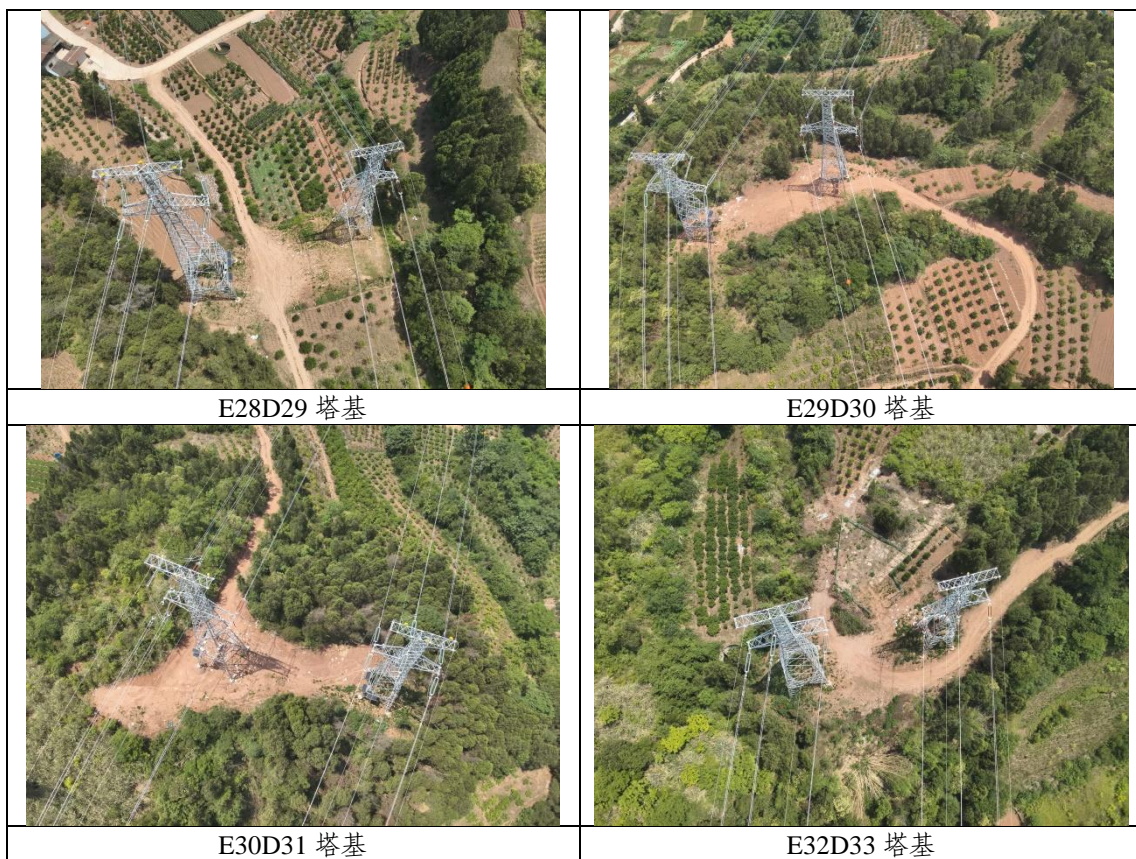
	
D18 塔基	D25 塔基及施工道路
	
D34 塔基	E19 塔基施工道路
	
D32 塔基施工道路	A1B1 塔基电缆开挖区域
	
资阳 500kV 变电站间隔扩建	D8 附近牵张场



(2)其他区域照片

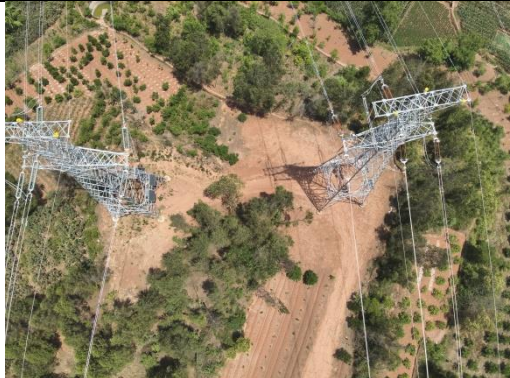

	
E16D17 塔基	E19D20 塔基
	
E20D21 塔基	E21D22 塔基
	
E22D23 塔基	E23D24 塔基
	
E26D27 塔基	E27D28 塔基



## 4 结论及建议

### 4.1 上个季度整改意见落实情况

本季度，施工单位对变电站边坡补撒草籽绿化。



边坡整改前后对比照片（整改后效果仍不达标）

### 4.2 结论

(1)本季度水土保持监测三色评价

通过对项目区扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果进行汇总和分析：2025 年第 2 季度水土保持监测三色评价得分 80 分，评价结论为绿色。水土保持监测三色评价赋分表详附表。

## (2)总体结论

通过现场监测得知，本项目变电工程基本完工，电缆沟基本完工，线路工程处于组塔、放线阶段，目前扰动区域主要为塔基及塔基临时占地区、电缆区、施工道路区。在施工过程中各项水土保持措施基本能按照施工进度及时实施，变电站区边坡绿化不及时，后续施工应及时实施植物措施。

已实施的水保措施整体运行情况较好，在项目区保土保水、减少水土流失方面发挥了重要作用。

## 4.3 存在问题及完善建议

### (1)存在问题：

①变电站边坡撒草绿化后生长状况较差。

②线路工程组塔架线施工结束后，塔基周边区域、施工道路等临时占地绿化效果不明显。

### (2)整改建议：

①对变电站周边边坡植草绿化。

②建议对线路工程所有塔位、施工道路和牵张场逐一落实养护工作，尽快恢复植被。具体塔位以整改通知的方式报送给建设单位，部分塔位现场照片如下：




A2B2 塔基




A3B3 塔基



C1 塔基

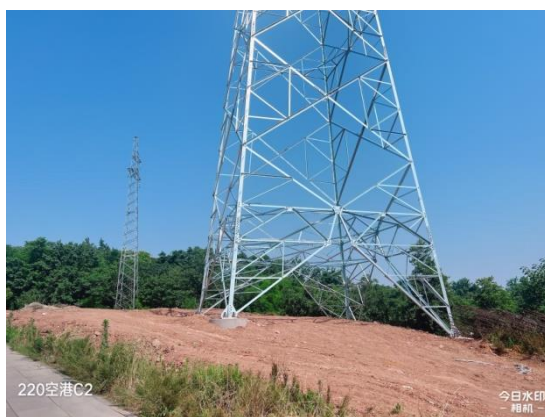

C2 塔基

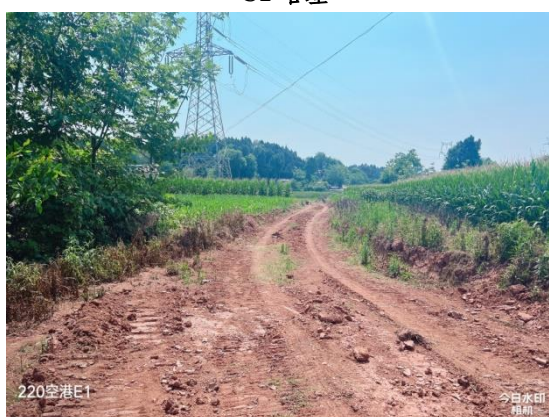

E1 塔基施工道路



D8 塔基



E14D15 塔基



E15D16 塔基

#### 4.4 本项目后期监测工作安排

本项目将于 2025 年 7 月完工，建设单位应督促施工单在 2025 年 7 月 15 日前完成现场整改，我公司将对存在问题的现场逐一核查，满足水土保持要求后完成水土保持监测总结报告。

附表：2025 年第 2 季度水土保持监测三色评价赋分表

生产建设项目水土保持监测三色评价及赋分表（试行）

项目名称		成都空港新城 220 千伏输变电工程		
监测时段和防治责任范围		2025 年第 1 季度，11.70 公顷		
三色评价		绿色 <input checked="" type="checkbox"/> 黄色 红色		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	变电站打围施工，施工生产生活区布置在永久占地内；线路工程严格控制扰动范围
	表土剥离保护	5	3	部分塔基铺垫保护表土措施不足
	弃土（石、渣）堆放	15	15	变电工程余土外运综合利用，线路工程余方在塔基永久占地范围内平铺处理
水土流失情况		15	14	造成水土流失量约 54m <sup>3</sup>
水土流失防治成效	工程措施	20	18	基础浇筑完成后及时进行了土地整治，部分塔基组塔完成后未及时进行土地整治
	植物措施	15	5	线路已实施植物措施在立塔过程中破坏，补植后暂未发挥效益
	临时措施	10	5	部分塔基基础剥离的表土和开挖的临时堆土未采取临时拦挡措施
水土流失危害		5	5	未发生水土流失危害事件
合计		100	80	